



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2017-DAREX-0245**

Vozidlo **OPEL Astra Sports Tourer 1.7
CDTI Ecotec 92**

EČV **BL-368DH**

VIN **W0LPD8EF8C8063673**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	OPEL	Doložené doklady: <input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP <input checked="" type="checkbox"/> Malý TP <input checked="" type="checkbox"/> TK s platnosťou: 08.04.2018 <input checked="" type="checkbox"/> EK s platnosťou: 08.04.2018 Pôvod vozidla: <input checked="" type="checkbox"/> Kúpené v SR, servisná knižka Ostatné: Prvý majiteľ <input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2 <input checked="" type="checkbox"/> Možný odpočet DPH <input checked="" type="checkbox"/> Operatívny leasing (zo SR)
Model	Astra Sports Tourer	
Motor	1.7 CDTI Ecotec	
Výkon	92 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2012	
Stav tachometra	198688 km	
Farba	Šedá	
ŠPZ	BL-368DH	
VIN	WOLPD8EF8C8063673	
Krajina pôvodu	Slovenská republika	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér	bez závad
<input checked="" type="checkbox"/> Centrál	funkčný
Alarm	
<input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 2	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Servo	Funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky	funkčné
LPG	
Pohon 4x4	
Ťažné zariadenie	
<input checked="" type="checkbox"/> Strešný nosič	
<input checked="" type="checkbox"/> Fólie	Tónované sklá
<input checked="" type="checkbox"/> Rádio: Fabrické	funčné
CD:	
<input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: MT, 6 Stupňová	Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	Nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
<input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov	
<input checked="" type="checkbox"/> ABS	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> Isofix	
Senzor tlaku v pneu	
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
Manuálna klimatizácia	

✓	Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné
✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovacie svetiel	
✓	Ostrekovacie skiel	funkčné
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
✓	Dažďový senzor	funkčné
✓	Svetelný senzor	funkčný
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
	Vyhrievané sedadlá	
	Parkovacie senzory	
	Parkovacia kamera	
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
	Start & Stop systém	
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizualna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka

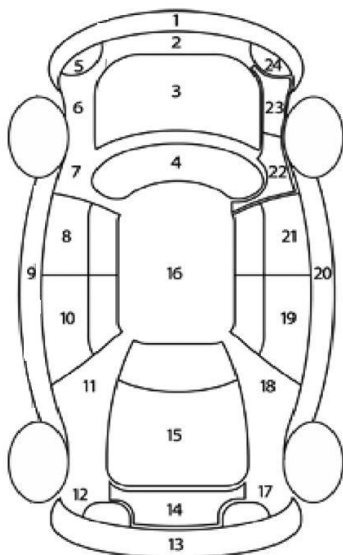

Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 μm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 μm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 μm a viac) aj pretmelené a prelakované (μm = mikrometer, 1 mm = 1000 μm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1				
2				
3				125
4				
5				
6				142
7				152
8				148
9				97
10			✓	308
11			✓	283, Hodnota pri LZ zamku 229
12			✓	285
13				
14			✓	171
15				
16				314
17				152
18				132
19				146
20				74
21				156
22				145
23				134
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

Komentár

✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v norme
✓	Vizualna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

Komentár

Zimné pneumatiky		
✓	Výrobca, rozmer	Michelin 225/55 R17
✓	Profil v mm (PP, LP, PZ, LZ)	3, 3, 3, 3
✓	Disky:	hliníkové
Letné pneumatiky		
✓	Výrobca, rozmer	
✓	Profil (PP, LP, PZ, LZ)	, , ,
✓	Disky:	
Rezerva		
✓	Dojazdové koleso	V batožinovom priestore
	Plnohodnotné koleso	

	Sada na opravu pneumatiky	
	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	Bez poškodenia
✓	Bočné sklá	Bez poškodenia
✓	Zadné sklo	Bez poškodenia
✓	Zrkadlá	Bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	Bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	Bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	Bežné opotrebenie
✓	Koberce	Bežné opotrebenie
✓	Strop	Na rôznych miestach ušpinený, v kufrovej časti mierne poškodený
✓	Kufor – batožinový priestor	Bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	Bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	Bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	Bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	Povrchová korózia bez dier-minimálna
✓	Intercooler	Bez poškodenia, netesosť hadice od intercoolera k motoru
✓	Voda v oleji	Nezistené
✓	Olej vo vode	Nezistené
✓	Nemrznúca zmes	V norme
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	V poriadku
✓	Stredná časť vozidla	V poriadku
✓	Zadná časť vozidla	V poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	Podvozok má koróziu v bežnom rozsahu k veku
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	Bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	Opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	Celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	Opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA				
✓	Jazdné vlastnosti	V poriadku		
✓	Plynulosť jazdy	V poriadku		
✓	Naštartovanie	V poriadku za tepla aj za studena		
✓	Zvuk motora	V poriadku		
✓	Dymivosť	Nezistené		
✓	Voľnobeh	Stabilný		
✓	Prevodovka	Rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka O.K.		
✓	Servo riadenie	Účinné		
✓	Tempomat	Funkčný		
✓	Airbag kontrolka	Zhasína samostatne-v poriadku		
✓	Turbo	Funkčné-zaberá v poriadku		
✓	Brzdy (ABS)	V poriadku		
✓	Ručná brzda	Účinná		
✓	Uloženie náprav	Bez nadmernej vôle		
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	Nehlučné		
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE				
<p>Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.</p>				
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>				